

Les Focs

Préparation

- Enlever les rabans et les capeler sur les haubans de beaupré.
- Mettre clair les écoutes (pour le clin foc : passer uniquement l'écoute sous le vent. Pour aisance, l'écoute au vent se passe à l'issue du hissage.
- Enlever la drisse de la jarretière.
- Vérifier que tout soit clair pour le hissage.
- « Parer à hisser le foc »

Manceuvre de hissage

- Faire embraquer sur la drisse en s'assurant que le hale bas file correctement (et la fausse amure pour le clin foc)
- Retenir l'écoute sans border le temps du hissage.
- Étarquer, tourner la drisse et la mettre sur jarretière. (pour le clin foc : tourner la drisse et étarquer avec la fausse amure garnie au guindeau).
- Tourner le hale bas raide et régler la voile.

Amener

- Drisse en biture sur le pont.
- Amener rapidement en reprenant sur le hale bas (et la fausse amure pour le clin foc) et en choquant l'écoute suivant le besoin
- Tourner hale bas et drisse (et la fausse amure pour le clin foc), ferler et rabanter la toile.